


PS108ZL-A3 压力变送板

PS108ZL-A3 数字调节模拟输出型小体积压力变送板, 将传感器的电阻差值信号转换为标准的 0...10VDC 电压信号输出。适合工业环境。

PS108ZL-A3 压力变送板上的电子元件主要器件采用进口器件, 确保工作稳定可靠, 具有极强的抗干扰能力, 本底噪声低、响应速度快等特点。

PS108ZL-A3 压力变送板采用 PCS1A 或 PCS16A 调校工具方便批量生产。

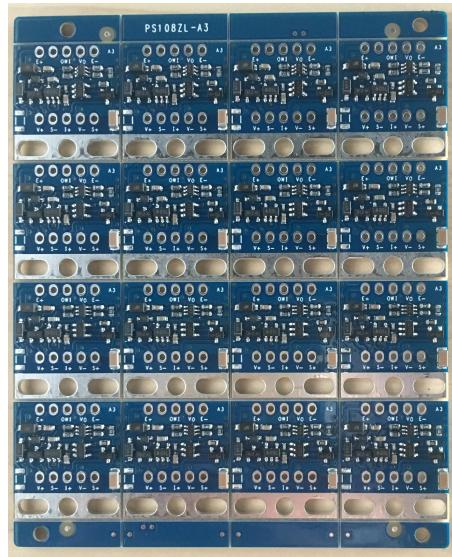

性 能 指 标

以下表格参数在环境温度 24°C、供电电压 24Vdc、传感器阻抗 10kohm、传感器灵敏度在 2mV/V 情况下测试所得

匹配传感器阻抗	匹配传感器灵敏度	匹配传感器零点	输出精度	输出噪声	响应时间	非线性	温漂系数	长期稳定性
ohm	mV/V	±mV	±FS*%	uV	ms	±FS*%	±ppm/°C	±FS%/年
2500 ~ 20000	0.8 ~ 100	50	0.05	1	5	0.005	30	0.08
<hr/>								
输入信号共模抑制比	电源电压抑制比	过流保护	过压保护	工作电压	极性保护	负载电阻	相对湿度	工作温度
dB	dB	≤ mA	≤ V	Vdc	Vdc	ohm	%	°C
120	120	30	36	12 ~ 36	36	10K	20 ~ 80	-40 ~ 125

备注: (此板的输出范围为 0.01 ~ 12VDC, 不能输出绝对零伏, 需要绝对零伏请采用 A2 类型)

- 1、 匹配传感器阻抗: 变送板可接受传感器供电两端的电阻值, 或信号两端的电阻值。
- 2、 匹配传感器灵敏度: 变送板可接受传感器输出信号与传感器供电电压的比值。
- 3、 匹配传感器零点: 变送板可接受传感器在不加压初始状态输出的信号值。
- 4、 输出精度: 变送板针对满量程的精度。
- 5、 输出噪声: 传感器阻抗和灵敏度越低, 变送板输出噪声越高。
- 6、 响应时间: 传感器变化 ±FS 0.05% 时, 变送板输出 (0...10VDC) 变化对应的 ±FS 0.05% 所需要的时间。
- 7、 非线性: 针对于满量程的百分数。
- 8、 温漂系数: 变送板温度每变化 1°C, 输出变化 3e-4 V
- 9、 长期稳定性: 变送板每隔一年, 针对于满量程变化的百分数。
- 10、 输入信号共模抑制比: 越高代表抗干扰能力越强。
- 11、 电源电压抑制比: 越高代表抗干扰能力越强。
- 12、 反接耐压: 反接电源不损坏的最大耐压, 也就是反极保护功能所承受的最大耐压。

PS108ZL-A3 变送板说明


E+: 供电正

OWI: 单线通讯

Vo: 电压输出

E-: 供电负

接地焊盘: 接传感器外壳

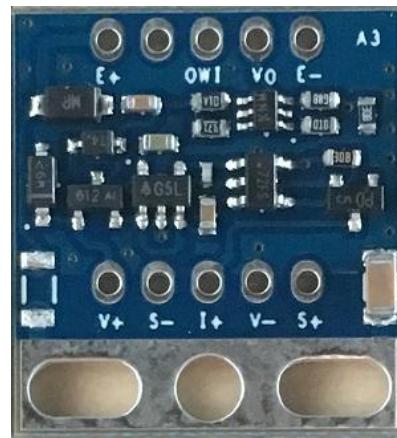

电路板尺寸: 20mm×22mm


V+: 传感器电源正

S-: 传感器信号负

I+: 传感器恒流正 (硅传感器供电)

V-: 传感器电源负 (或恒流负端)

S+: 传感器信号正

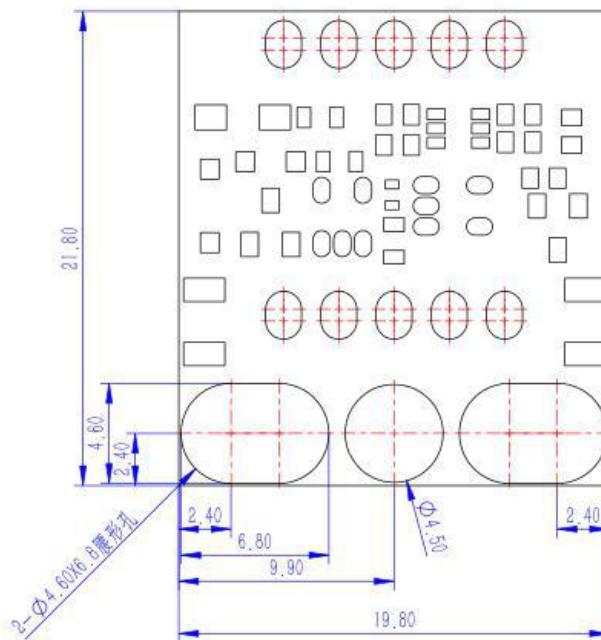

备注: 此变送板适合配硅芯体 (恒流供电) 和陶瓷压阻芯体 (恒压供电)。

- 1、 硅芯体接法: I+ (传感器供电正)、V- (传感器供电负)、S+ (传感器信号正)、S- (传感器信号负)
- 2、 陶瓷压阻芯体接法: V+ (传感器供电正)、V- (传感器供电负)、S+ (传感器信号正)、S- (传感器信号负)

安装调试方法

一、安装方法：（用烙铁去焊接板上端子时，烙铁得接地，以防静电损坏压力变送板）

- 1、压力变送板上的 E+对应供电正端、E-对应供电负端、Vo 对应输出正，分别连到连接座上，与外围互连。
- 2、压力传感器的电源正、信号负、电源负、信号正，分别连接到压力变送板的 V+、S-、V-、S+端即可。
- 3、压力变送板上的接地焊盘接传感器外壳，如果传感器分布电容大（如陶瓷压阻或应变计），一定得要接。

二、接线方法：

- 1、配合本公司的 PCS1A 调试工具接线方法：调试工具的 PWO+、PWO-、Vin 端分别接变送板上的供电正端、供电负端、电压输出端，OWI 端接变送板的 OWI 端即可。

三、效准方法：

- 1、根据 PCS1A 调试软件的操作流程校准。如有疑问请参照 PCS1A 调试工具数据手册。

四、使用事项：

- 1、PS108ZL-A3 在设计时为了提高可靠性，采用 OTP 固件技术。因此校准数据写入次数最多不能超 4 次，在数据写入时请谨慎操作。超过 4 次为第 4 次写入的零位、满度数据。
- 2、PS108ZL-A3 整个信号链为模拟通道，本底噪声低、响应速度快。但不具备线性修正、温度补偿功能。